

Mustion kartano

Päärakennuksen ulkovuorauksen korjaus ja maalaus
sekä peltityöt

Tarkastus 26.10.1987

Mukana museovirastosta Heikki Hänninen ja Pentti Pietarila
sekä prof. Esko Järventausta

Havaittiin seuraavia puutteita:

- peltityöt olivat kesken, ainakin syöksytorvien osalta. Katolla emme käyneet, mutta friisin päällä olevan katteen jalkakourut olivat kaadoiltaan sellaiset, että niihin jää vesi. Kaadot olisi saatava sellaiseksi, että jalkakourut tyhjenevät vedestä. Kaatoja voidaan ainakin friisien osalta muuttaa katetta alaspäin tukien. Mikäli tämäkään ei auta, voidaan mennä muihin ratkaisuihin esim. tekemällä pieni reikä jalkakourun sivuun.
- ikkunalistojen sivut olivat samoin kuin ylälistan päällyspuoli keltaiseksi maalatut vastoin sovittua. Samoin räystäslistan alakantti.
- ikkunoiden ylälista tulee pellittää kuten sovittiin. Koskee alempaa ikkunariviä. (1. kerros).
- oven päälliskatoksen vesipellitys puuttuu.
- 3. kerroksen ikkunalistoina käytetty sahalautaa
- oven päälliskatoksen vesipellitys puuttuu.

Ritarihuoneella 28.10.1987

Heikki Hänninen