

MUSEOVIRASTO
PAIKENNUSHISTORIAAN
OSASTON ARKISTO

--	--	--

Tarkastuslöydöt:

TARKASTUSKERTOMUS

Liitteet:

kartat pk-ote 3141 06 Ristiina 1987; Brahelinnan asemapiirros v:lta 1888; Brahenlinnaa ympäröi-
neen kuvaava kartta v:lta 1748 (kopiot valokuvista)

muut liitteet _____

negatiivit _____

diat _____

Tarkastuksen aihe: Aluesuunnittelijan työtehtäviin liittyen

Kohteen kuvaus: Ks. kirjallisuus

Kyseessä on sotilaallisten varustusten osalta keskeneräiseski jäänyt linnoitus ja v.1802 purettu linna. 1800-luvulla rauniot katettiin tuhilla ja turpeella ja niitä kunnostettiin useaan otteeseen. - Sortuneita muurin kohtia on kunnostettu aivan viime vuosina (tutkija M. Laamasen suull.ilm. 20.9.1990).

Tarkastuksen yhteydessä tein muurien kunnosta seuraavat havainnot (kirjaintunnukset viittaavat karttaliitteeseen nro 2.):

- a) pääsisäänkäynnin lounaissivulta pudonnut suurehko kivi ja muutamia pienempiä
- b) kaakkoispäädyssä olevasta holvista pudonnut kiviä ja laastia
- c) lounaispuolisesta muurista sortunut kiviä 1.5x1.8 m alalta
- d) pohjoiskulmassa olevan sivuportin louna-koillinen -suuntaisen muurin päädyssä alkanut sortua kiviä
- e) koillispuolisesta muurista sortunut ulkosivulta kiviä 2 m:n alalta ylhäältä saakka; ko. kohdassa on vanha tukkipuun kanto
- f) kaakkoispäädyn kellarin kohdalla olevasta ulkoseinästä pudonnut suurehko kivi

Monista kohdin on laasti rapissut pois, minkä seurauksena muuri tulee jatkossa routimisen ja puiden juurien rapauttavan vaikutuksen takia sortumaan monista kohdin, jollei muureja pikaisesti aleta kunnostaa. - Muurien päällä kasvaa runs. pihlajaa, vadelmaa, marjapensaita jne. ja rakennuksen perustukset ovat jääneet lähes kokonaan kasvillisuuden kätköön. Pelkästään koillispuolisella pääportin ja sivuportin välisellä muurin osuudella kasvaa muurin laella pensaita ja pienpuustoa seuraavat määrät:

- marjapensaita 20, pihlajia 25, raita/tuomi tms. 6, katajia 2, mäntyjä 1 kpl

Puusto on vielä nuorta, esim. korkeimmat pihlajat noin kaksimetrisiä, mutta niidenkin juuret varmasti vaurioittavat rakenteita jo nyt jatkosta puhumattakaan. Muurien laella on myös kävelty, mikä näkyi selvistä "poluista". Muurien ulkopuolella mutta aivan niissä kiinni kasvaa suuria koivuja ja mäntyjä, yhteensä 6 kpl, joiden vahvat juuret vaurioittavat rakenteita, minkä takia puut tulisi kaataa.

Muurien ulkopuolella on kaivo, johon on kertynyt maatuva kasvijätettä, joka pitäisi poistaa. Linnasta on alunperin ollut näkyvyys Fökkäänlahdelle, mutta nykyisin puusto erityisesti kesäaikaan peittää järvinäkymän lähes kokonaan. Jotta linnoituksesta olisi mahdollisuus nähdä kauniina avautuva järvinäköalaa tulisi mielestäni pienpuustoa kaataa. Muurien ulkopuolella on myös vanhoja hakkuutähteitä, jotka tulisi kuljettaa pois.

Dunckerin muistomerkillä osoittava viitta on muurirakenteisiin nähden sopimattomassa paikassa ja olisi siirrettävä toiseen paikkaan.

Mahdollisen kunnostus- ja hoitotyön yhteydessä olisi syytä uusia infotaulu ja suunnitella sen teksti, muoto jne. uudestaan.

Ympäristö ja maasto: (vesistö, vesistököödi, rakennukset, tiet, sorakuopat jne)

Laajuuden arviointiperuste:

Luokitusehdotus perusteluineen:

Ehdotus suoja-alueeksi: _____

Havaintomahdollisuudet: _____

Opas: _____

Rauhoitustoimenpiteet maastossa:

Tiedossa olevat maankäyttösuunnitelmat, kiireellisyys:

Lähilöytöjä:

Selostus jätetty

9 / 4 19⁹¹

Mikkelin mlk

Arvo Rautava

Aika

Paikka

Allekirjoitus

Jatkotoimenpiteitä:

Muurirakenteita rikkovien puiden ja kasvillisuuden poisto. Muurien kunnostaminen.

Huomautuksia (esim perimätieto) ja lisäyksiä:

Kohde nro Ristiina 4./ Kulttuurihistoriallisesti merkittävät kohteet/E-Savon seutukaavaliitto/julk. 114

Kohde nro Ristiina 1./E-Savon puolustusvarustukset hist. ajalla/E-Savon seutukaavaliitto/julk. 137

Täyttöohjeita:**Tunnistetiedot**

Mikäli kohteen alueella on useampia muinaisjäännöslajeja (esim. asuinpaikka ja röykkiöitä), täytä samalla nimellä ja inventointinumerolla useampi kortti

Hoito ja kunto

A. Kunto: 1=koskematon, 2= tutkittu osittain, 3= tutkittu kokonaan, 4=tuhoutunut osittain, 5= tuhoutunut kokonaan, 6=tutkittu ja tuhoutunut osittain, 7=tutkittu ja tuhoutunut kokonaan

B. Alkuperäisyys: 1=täysin alkuperäinen, 2=entisöity osittain, 3=entisöity kokonaan, 4=siirretty alkuperäiseltä paikaltaan

C. Hoitotarve: 1=vaatii entistämistä, 2=vaatii kunnostamista, 3=vaatii puhdistamista tai esiin kaivamista, 4=vaatii tuki- tai suojarakenteita, 5=vaatii tutkimuksia tuhoutumisen estämiseksi, 6=vaatii jatkuvaa hoitoa, 7=ei vaadi hoitotoimenpiteitä

D: Hoitotilanne: 1=peruskunnostettu, 2= tuettu rakentein, 3=pidetään puhtaana


E: Rajaustarkkuus: 1=rajattu arvion pohjalta, 2= rajattu osittaisella koekaivauksella, 3= rajattu kokonaan epävarmasti koekaivauksin, 4= rajattu kokonaan luotettavin koekaivauksin, 5=rajattu näkyvien rakenteiden perusteella

F: Vahvistustapa: 1=rajattu vain muinaisjäännös, 2=rajattu vain suoja-alue, 3=rajattu sekä muinaisjäännös että suoja-alue

G: Maastomerkintä: 1=kuparitaulu, 2=kertova taulu, 3=paalurajaus ilman taulua, 4=paalurajaus ja taulu, 5= aitaus ja taulu, 6=rakennus ympärillä ja taulu

Tila ja omistaja

Mikäli kohde on useamman tilan tai kylän alueella, TÄYTÄ LISÄKORTTI

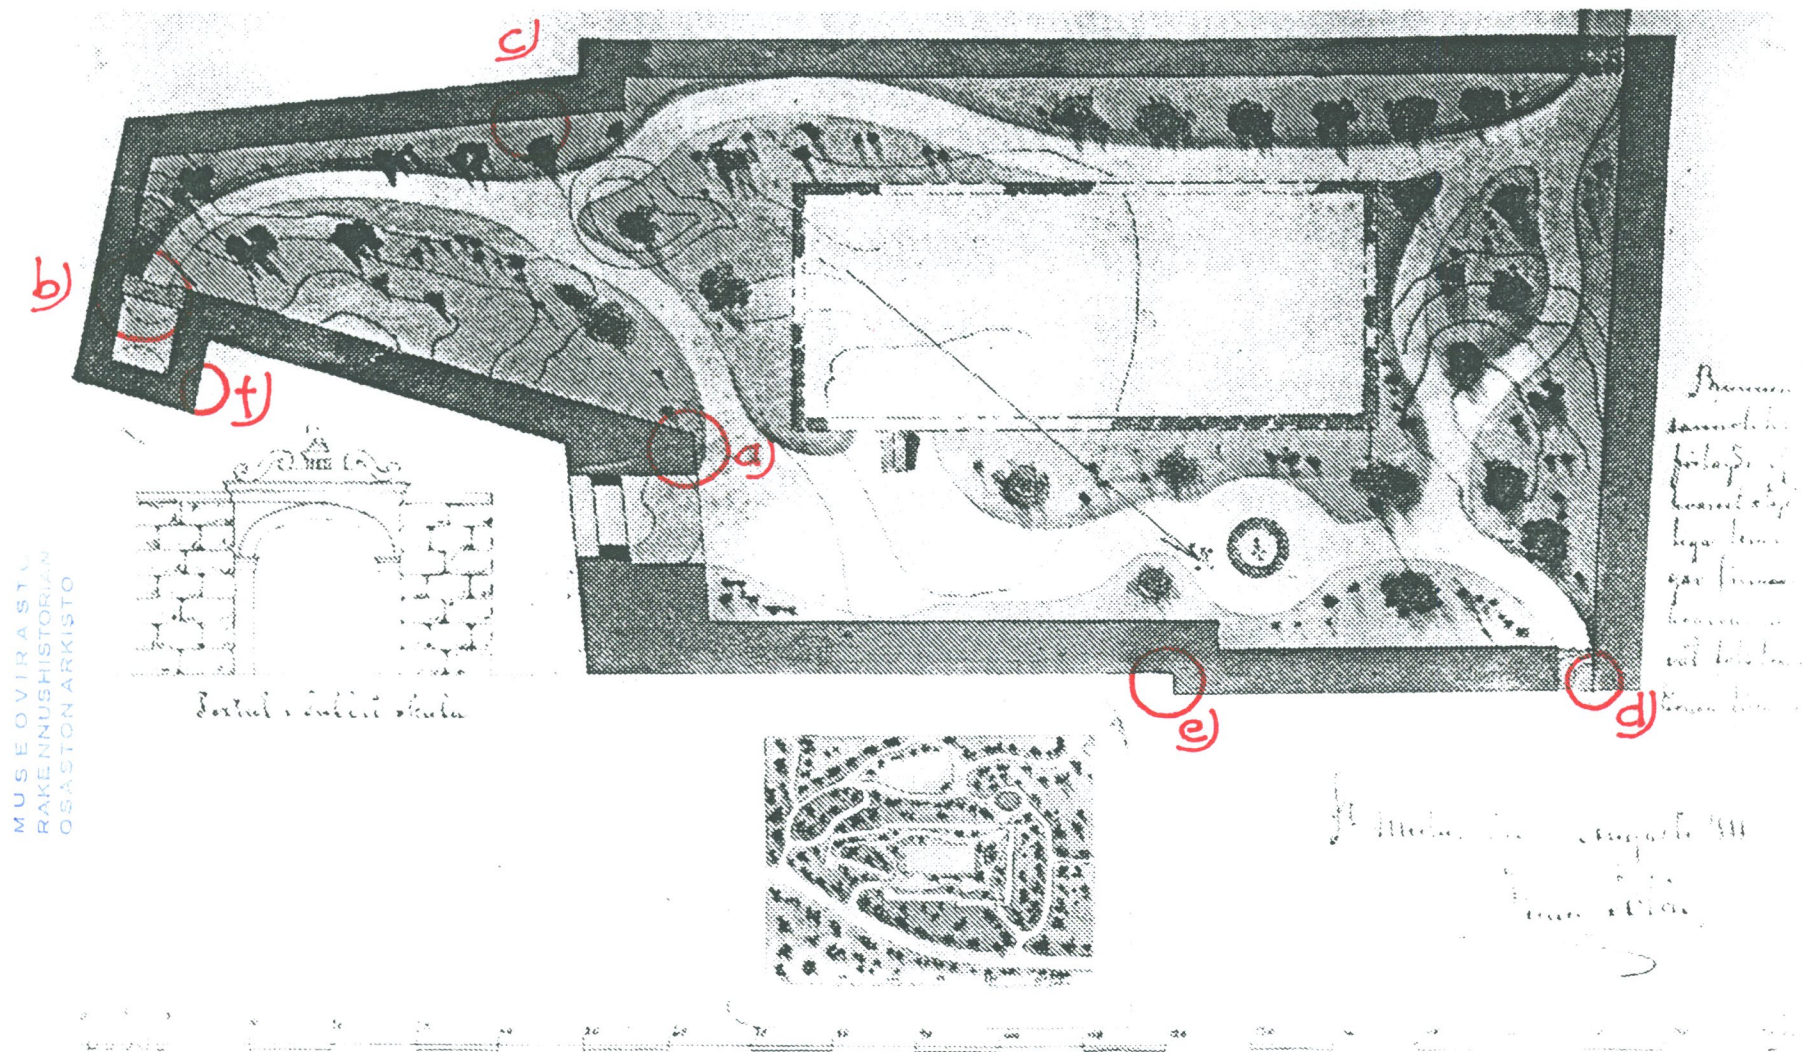

Brahelinnan asemapiirros 1888.
Museovirasto RKA.




Yövesi Yövesi
Nak = -4°
3514 3515 3516

Korkeudet metreinä merenpinnasta N 60-järjestelmän mukaan.

Merenkulkuun liittyvät merkinnät ovat A-järjestelmässä ja vastaavat ajankohtaa 1/1/1923-27.
Syvyyssiedot perustuvat merenkulkuhallituksen mittauksiin 1923-27.
Syvyyssietojen lähtötaso 75.2 m

1:20000



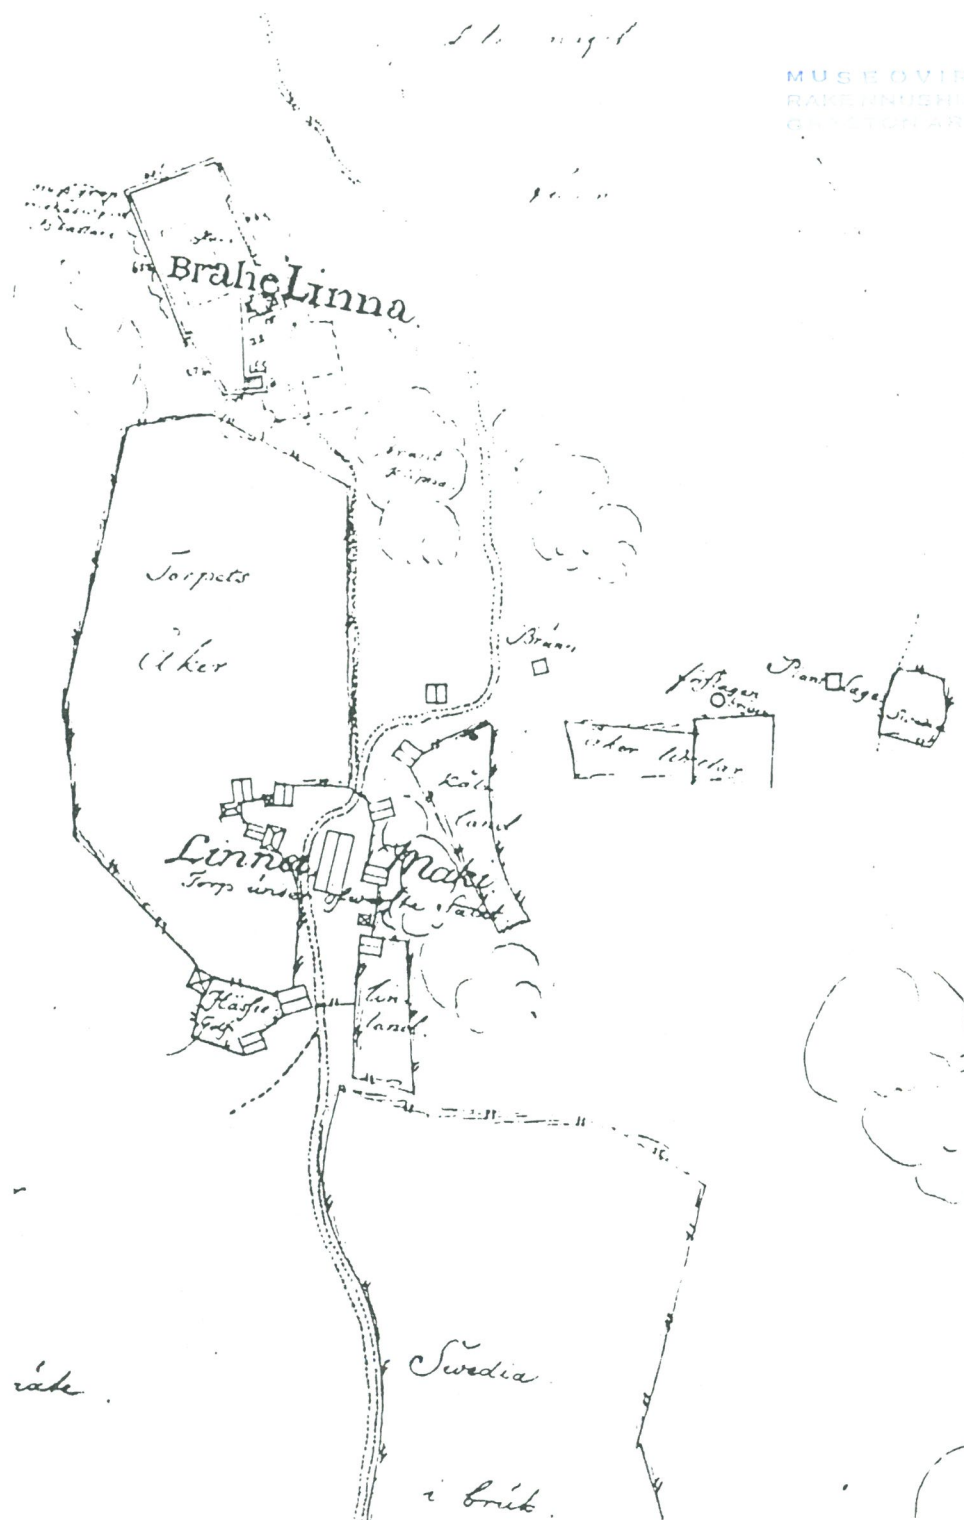

Brahelinnan ympäristö 1748.
RA.