

20.8.1991. Kuusisto.

FL Kari Uotila

Metsätie 7 as 2.

921-557278.

ESKO VORMALALLE

PÄLKÄNEEN KIRKON LÄNSIPÄÄDYN IKKUNA

29.7.1991. tutkittiin alustavasti Pälkäneen rauniokirkon korjaustöiden alla olevan länsipäädyn ikkunaa. Tutkimuksissa paljastui aivan ensimmäiseksi, että ikkunasta olevat profiilipiirroukset ovat todella heikkolaatuaisia ja harhaanjohtavia. Käytettävissä olevan ajan puitteissa (yksi iltapäivä) ikkunaa ei voitu piirtää uudelleen, vaikka se olisi ollut aivan välttämättöntä. Ikkuna dokumentoitiin ottamalla 28 diakuvaa kirkosta ja erityisesti länsipäädyn ikkunasta. (kts liite 1., jossa on valokuvaaluettelo)

Ikkunaa on pidetty keskiajalta säilyneenä rakenteena. Samaan tulkintaan päädyttiin myös tässä tarkastelussa. Ikkuna pohja on itse kirkkoon nähden hiukan sivuittain, ja se sijaitsee hiukan kirkon keskilinjan sivussa. Länsipäädyn ikkuna voidaan jakaa kolmeen osaan, joista uloimman san muodostaa ikkunan ympärillä oleva tiiliseinäosa, vinottainen tiilipieli ja ikkunan keskellä oleva tiilikarmi.

Ikkunan sisäpuoli:

Tiilinen seinäosan ulottuu muutaman tiilen verran ympäröivien luonnonkivien väliin ja sisään. Tiilirakenne on ikkunan pohjoispuolella huomattavasti laajempi ja siinä osassa on havaittavissa side- ja juoksutiilien vaihtelua.

Voimakkaasti kapeneva tiilinen pieliosa, jonka päällä on sidetiilistä rakennettu holviosa. Suorassa pieliosassa on tiilien koko 7.5 x 32 cm ja saumojen paksuus keskimäärin 2.5 cm. 10 tiilirivin korkeus on noin 100 cm. Kaarevassa osassa on tiilien koko 8 x 14 x 32 cm ja sauman paksuus on 2.5-4 cm. Suoran pieliosan ja kaariosan välissä on kynnysrakenne, jonka leveys on 9 cm.

Karmiosa on rakenteena selvästi holviosasta erillään. Sen sijaan pieliosan ja karmiosan välillä ei ole selvää saumaa, vaan osittain jäljellä oleva laastikerros yhdistää rakenteet. Karmiosassa on tiilien koko 7.5-8 x 14 x 30 cm ja saumojen paksuus 2.5-3 cm ja 10 tiilikerran korkeus on 110 cm, joka siis erottuu pieliosan rakenteesta. Karmiosan alaosassa on aivan ikkuna-aukon alla muutaman tiilen paikkausalue. Karmirakenteen yläosassa holvauksen alla on tiilien koko 9 x 14 x 28 cm ja saumauksen paksuus on 3 cm.

Karmirakenteen ikkuna-aukon reunoissa on pykälälliset muototiilet, joiden koko on 8 x 13 x 28 cm.

Ikkunan ulkopuoli:


Ikkunan ulkopuoli on lähes kokonaan vanhaksi tulkittavan laastikerroksen alla oleva tiilirakenne. Ainoastaan ikkunan karmiosa on osittain näkyvissä. Sen alaosassa on aivan ikkunan alla korjausrakenne. Karmiosassa on laastissa tai tiilissä näkyvissä naulan reikiä tai metallirakenteen jäännöksiä, jotka saattavat liittyä alkuperäiseen ikkunarakenteeseen.

Kuusistossa 20.8.1991.


FL Kari Uotila

Pälkäneen kirkon länsipäädyn tutkimukset vuonna 1991.
kuvaaja Kari Uotila
dia-filmi nro 1.


nro 11	Länsipääty	Ulkopuoli	Yleiskuva	W
nro 12			YK	W
nro 13		Sisäpuoli	YK	E
nro 14			YK	SE
nro 15			YK	SE
nro 16			YK	SE
nro 17			Ikkunan yläosa	SE
nro 18			Ikkunan etel. pieli	NE
nro 19			Ikkunan yläosa	NE
nro 20			Ikkunan eteläpieli	NE
nro 21			Ikkunan pohj.pieli	SE
nro 22			Pohj.pielen detalji	SE
nro 23			Pohjoispieli. YK	SE
nro 24			Eteläpieli, YK	NE
nro 25			Eteläpielen rakenne	NE
nro 26			Ikkunan karmiosa	SE
nro 27		Ulkopuoli	Ikk. eteläinen karmi	NW
nro 28		Sisäpuoli	Ikk. pohj.karmi	SE
nro 29	työkuva			
nro 30		Ulkopuoli	Ikk. pohjoiskarmi	SW
nro 31			Pohjoispuolen laasti	SW
nro 32		Sisäpuoli	Eteläpielen liitos	NW
nro 33			Holvauksen rakenne	E
nro 34			Pohj. holvauksen rak.	SE
nro 35			Etelä. holvauksen rak.	NE
nro 36	Itäpääty	Sisäpuoli	YK	W
nro 37	Länsipääty	Sisäpuoli	Ikkunan alaosa	E

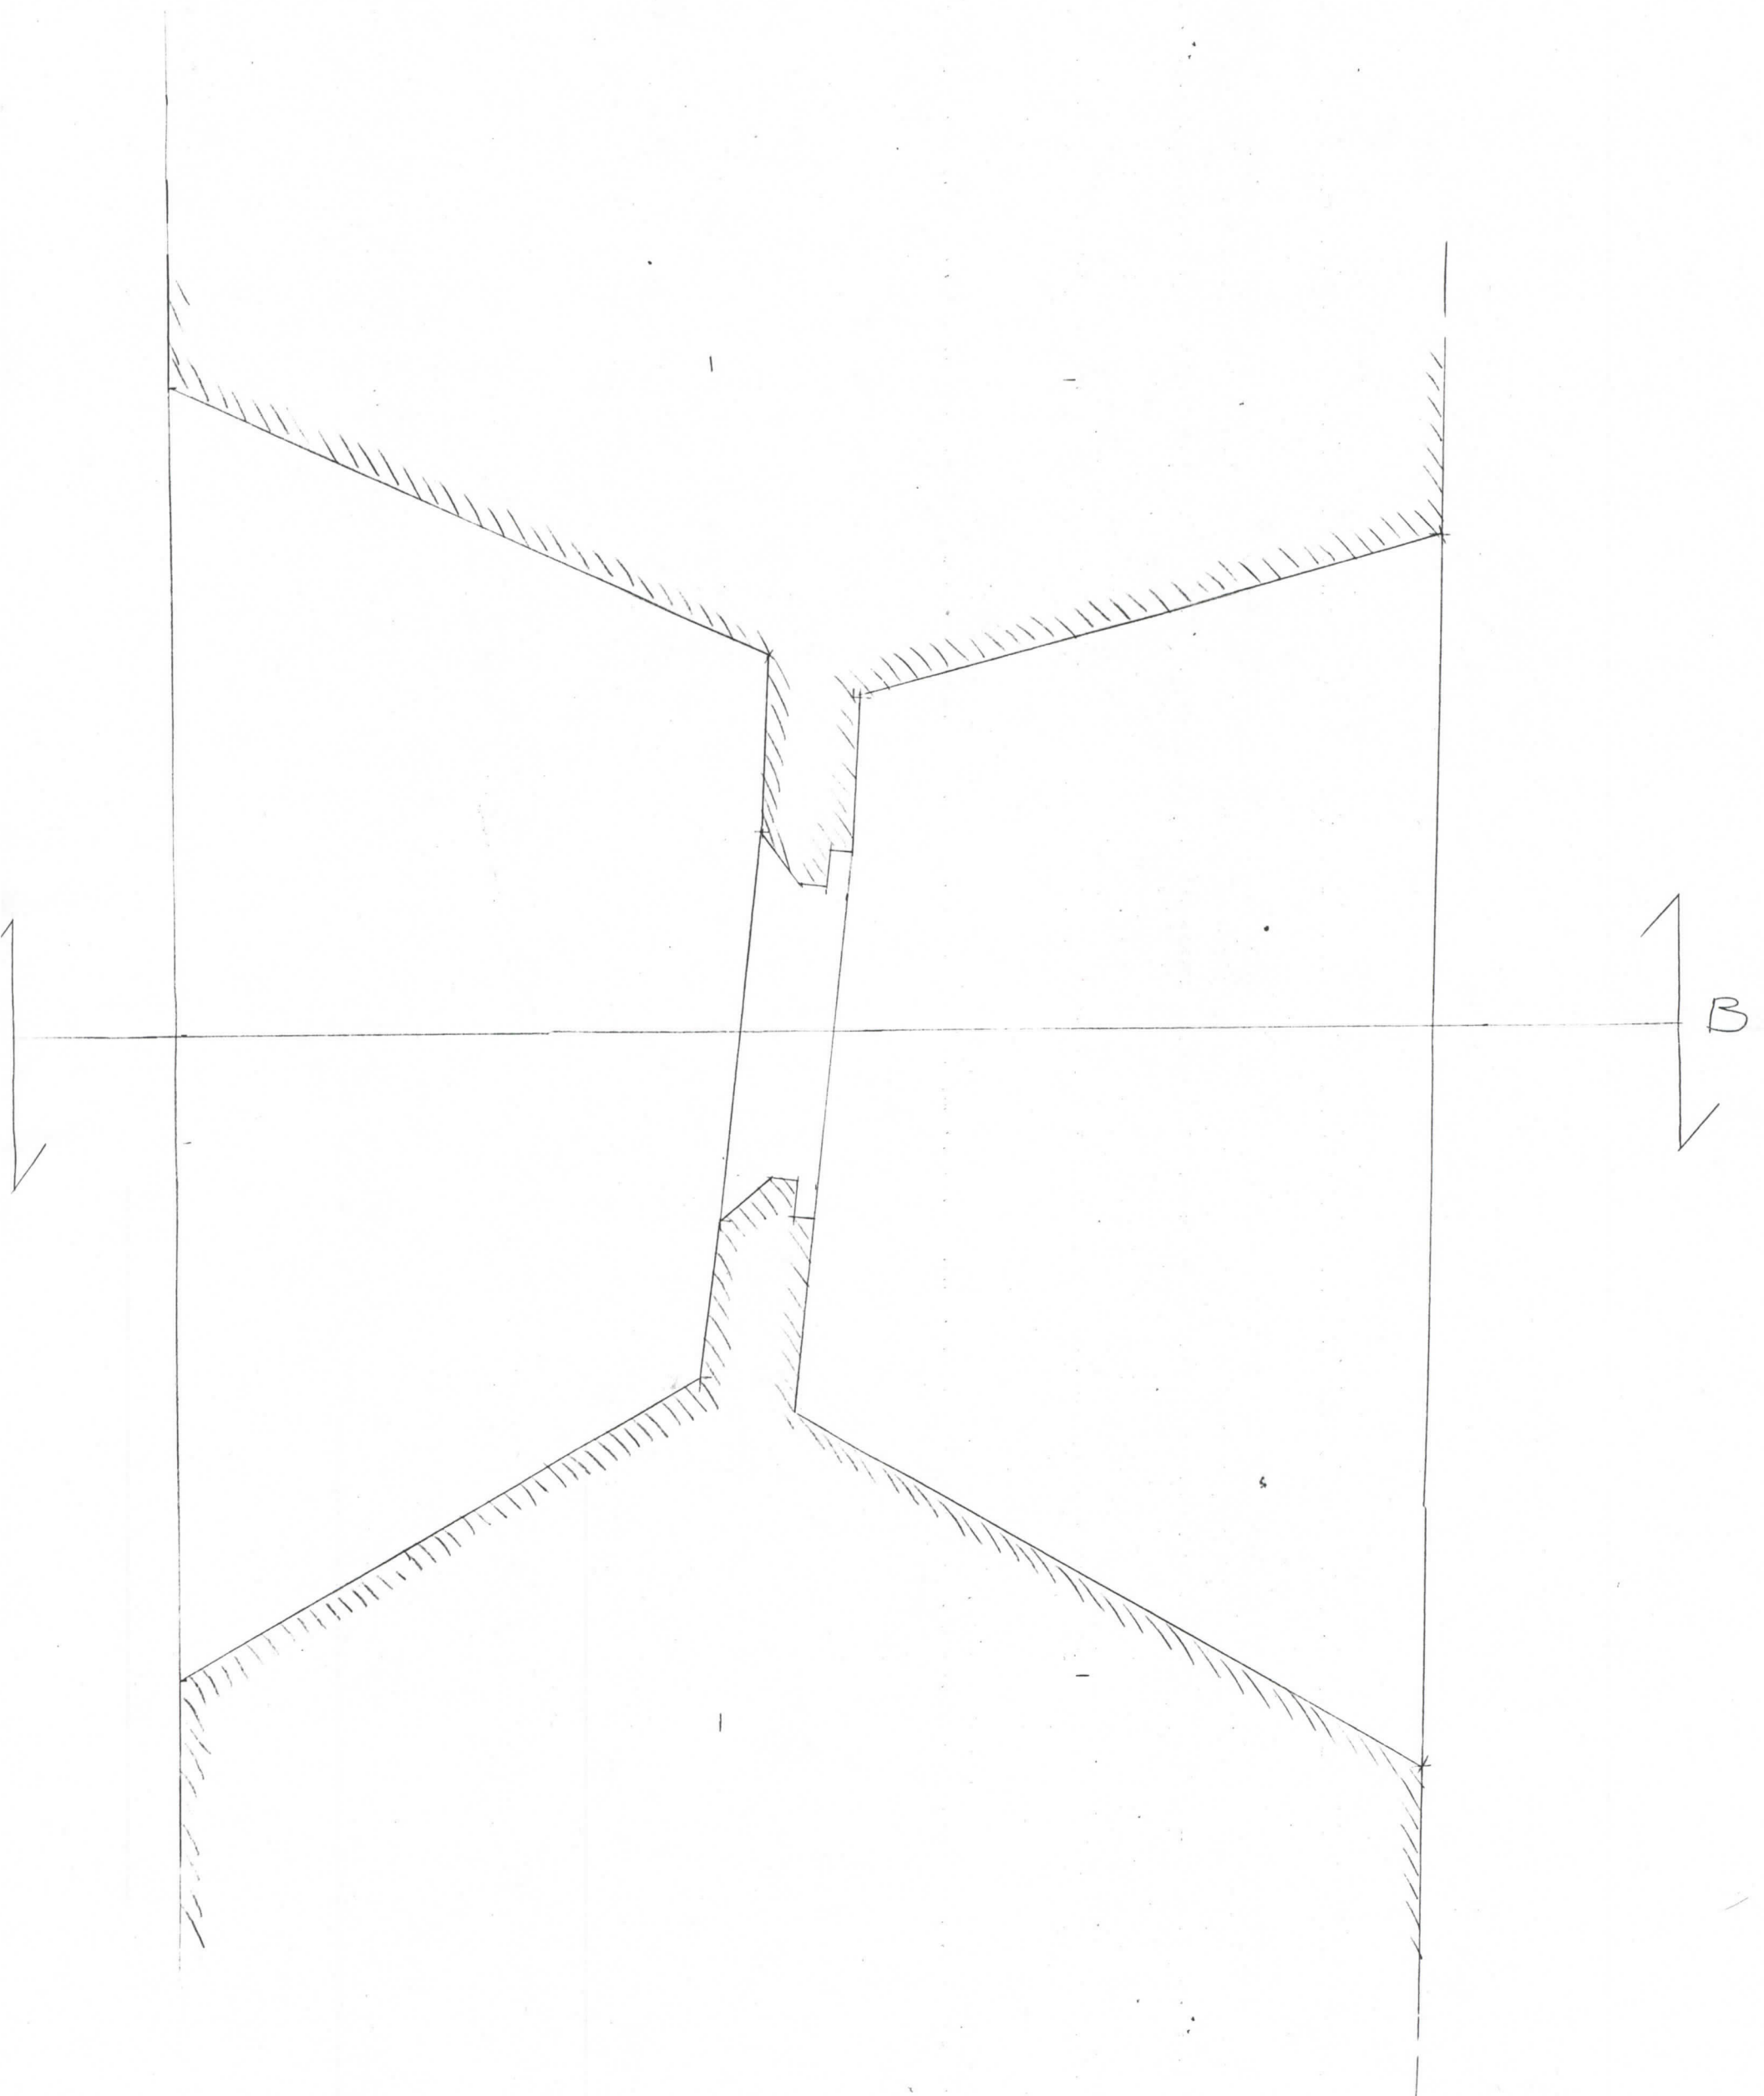

PÄLKÄ
RAUNIO
LÄNSI

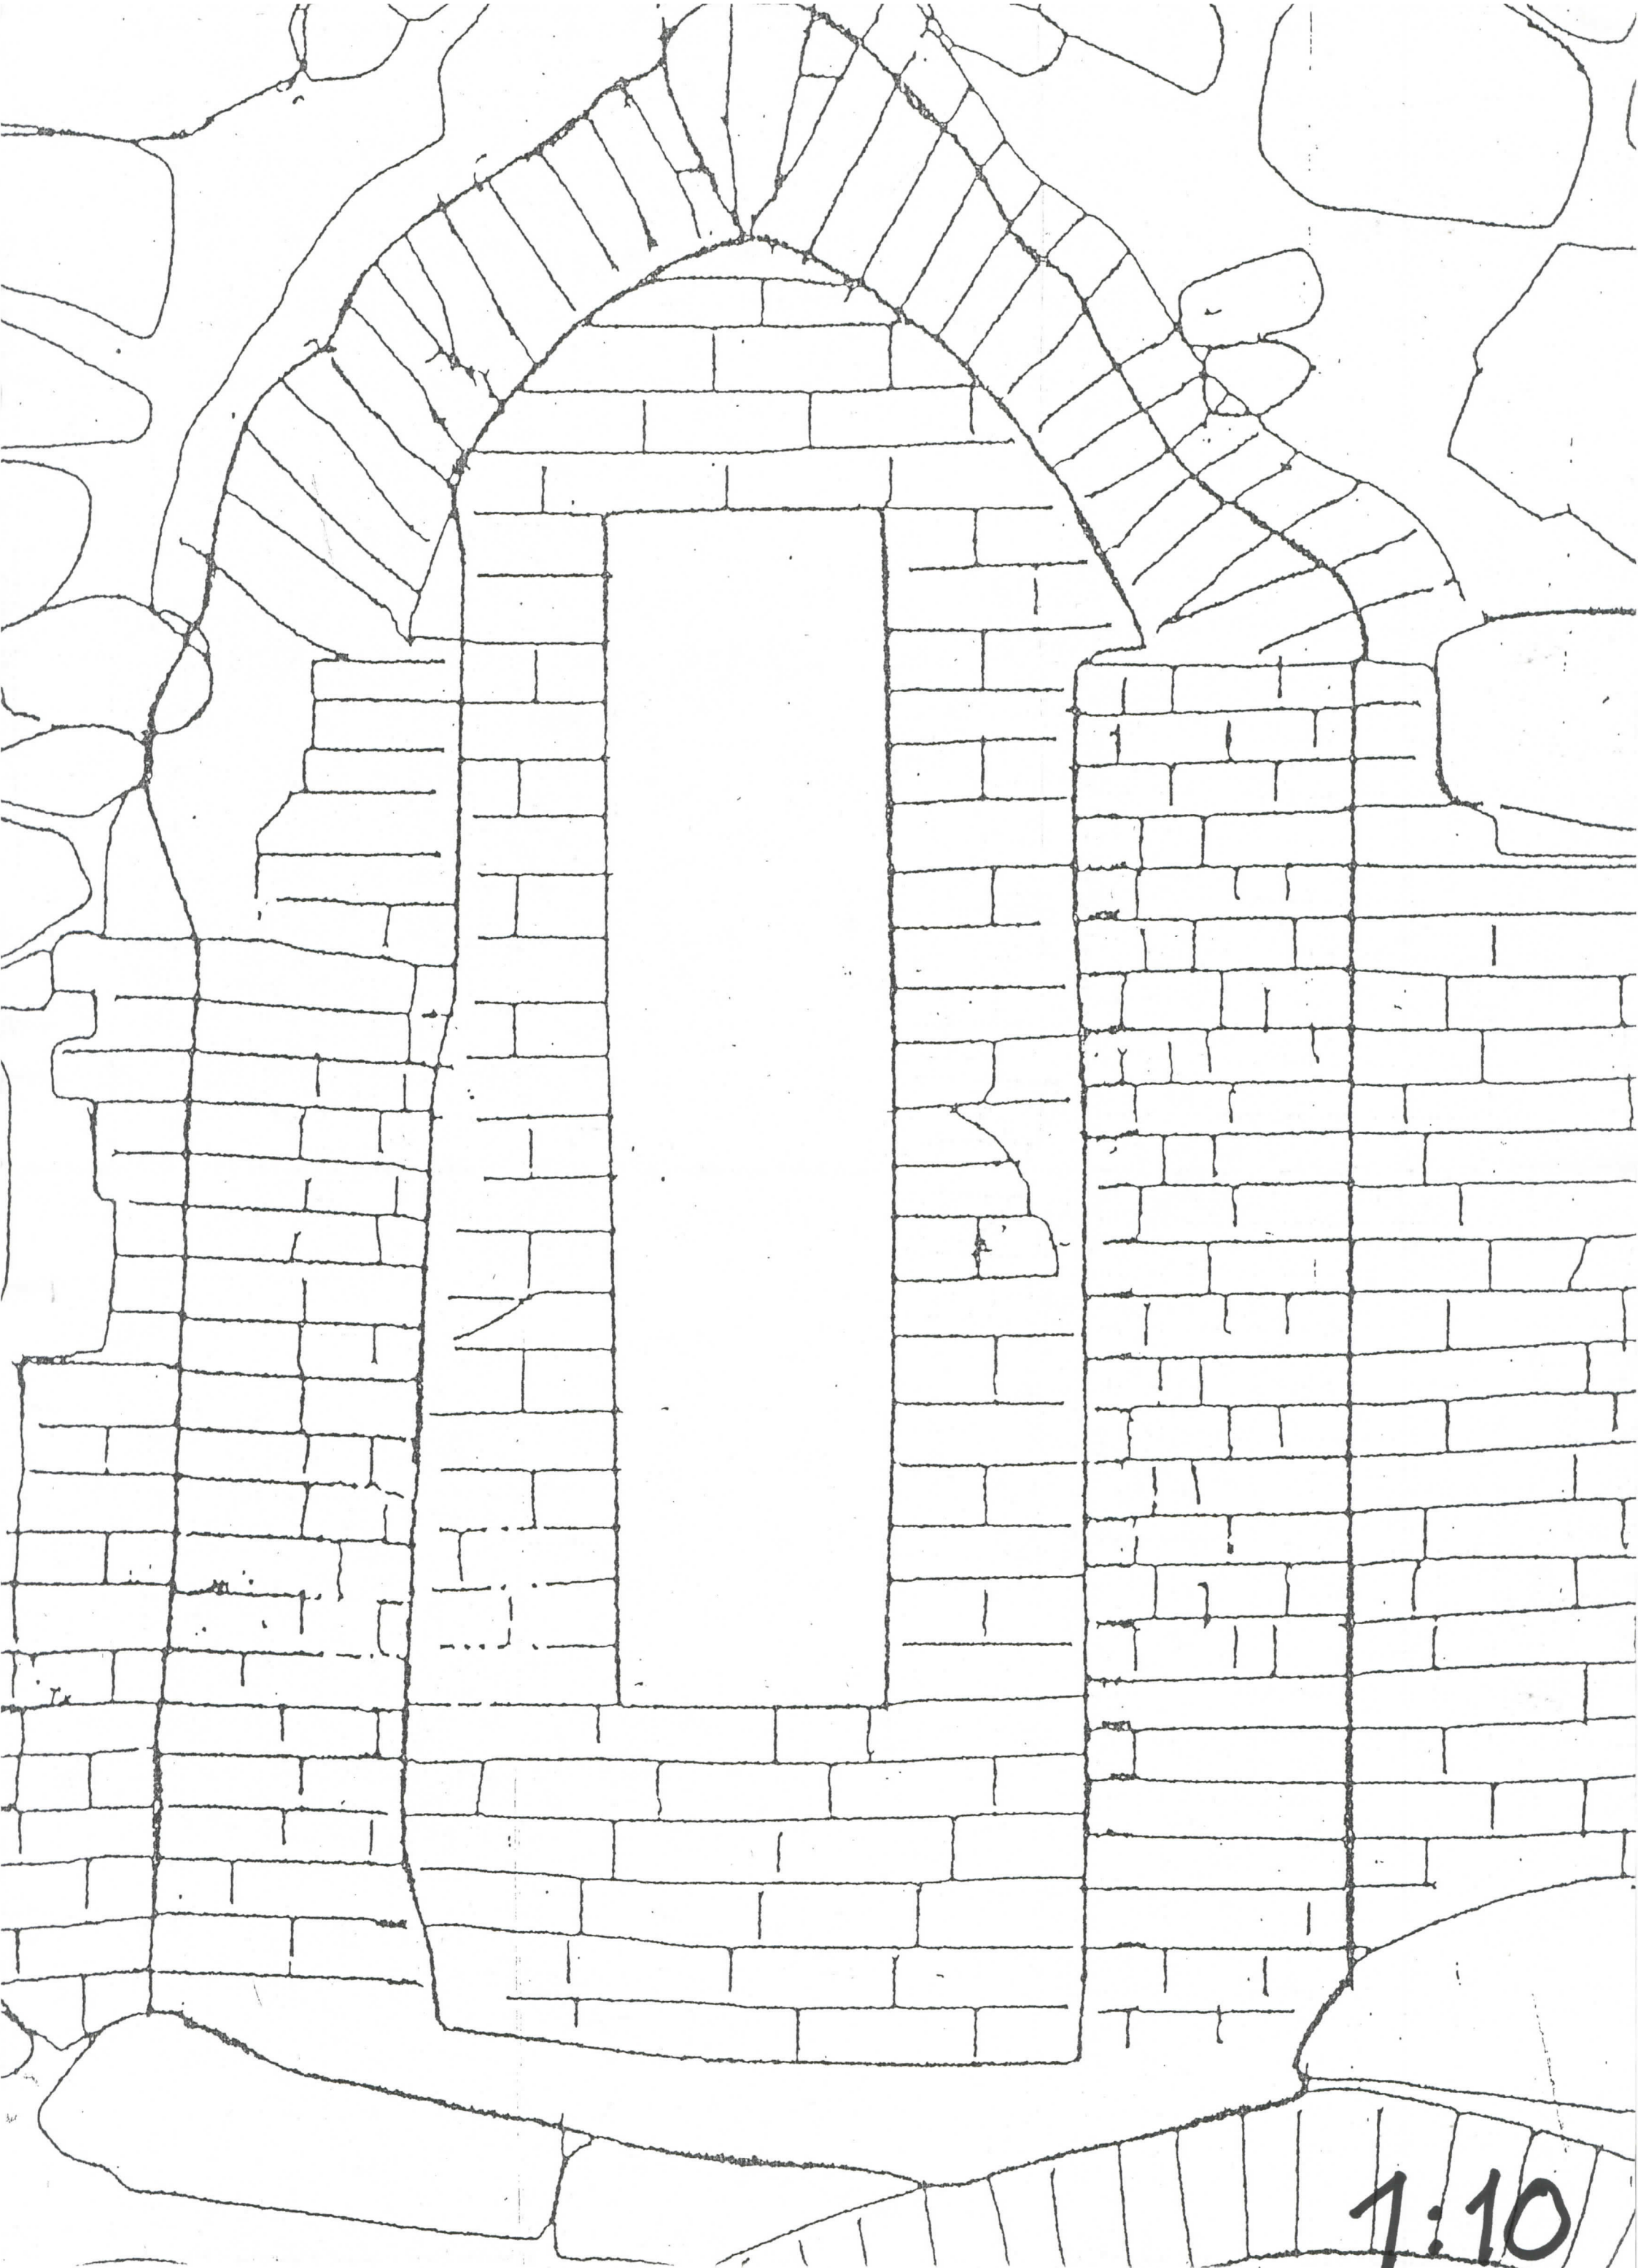

1:10

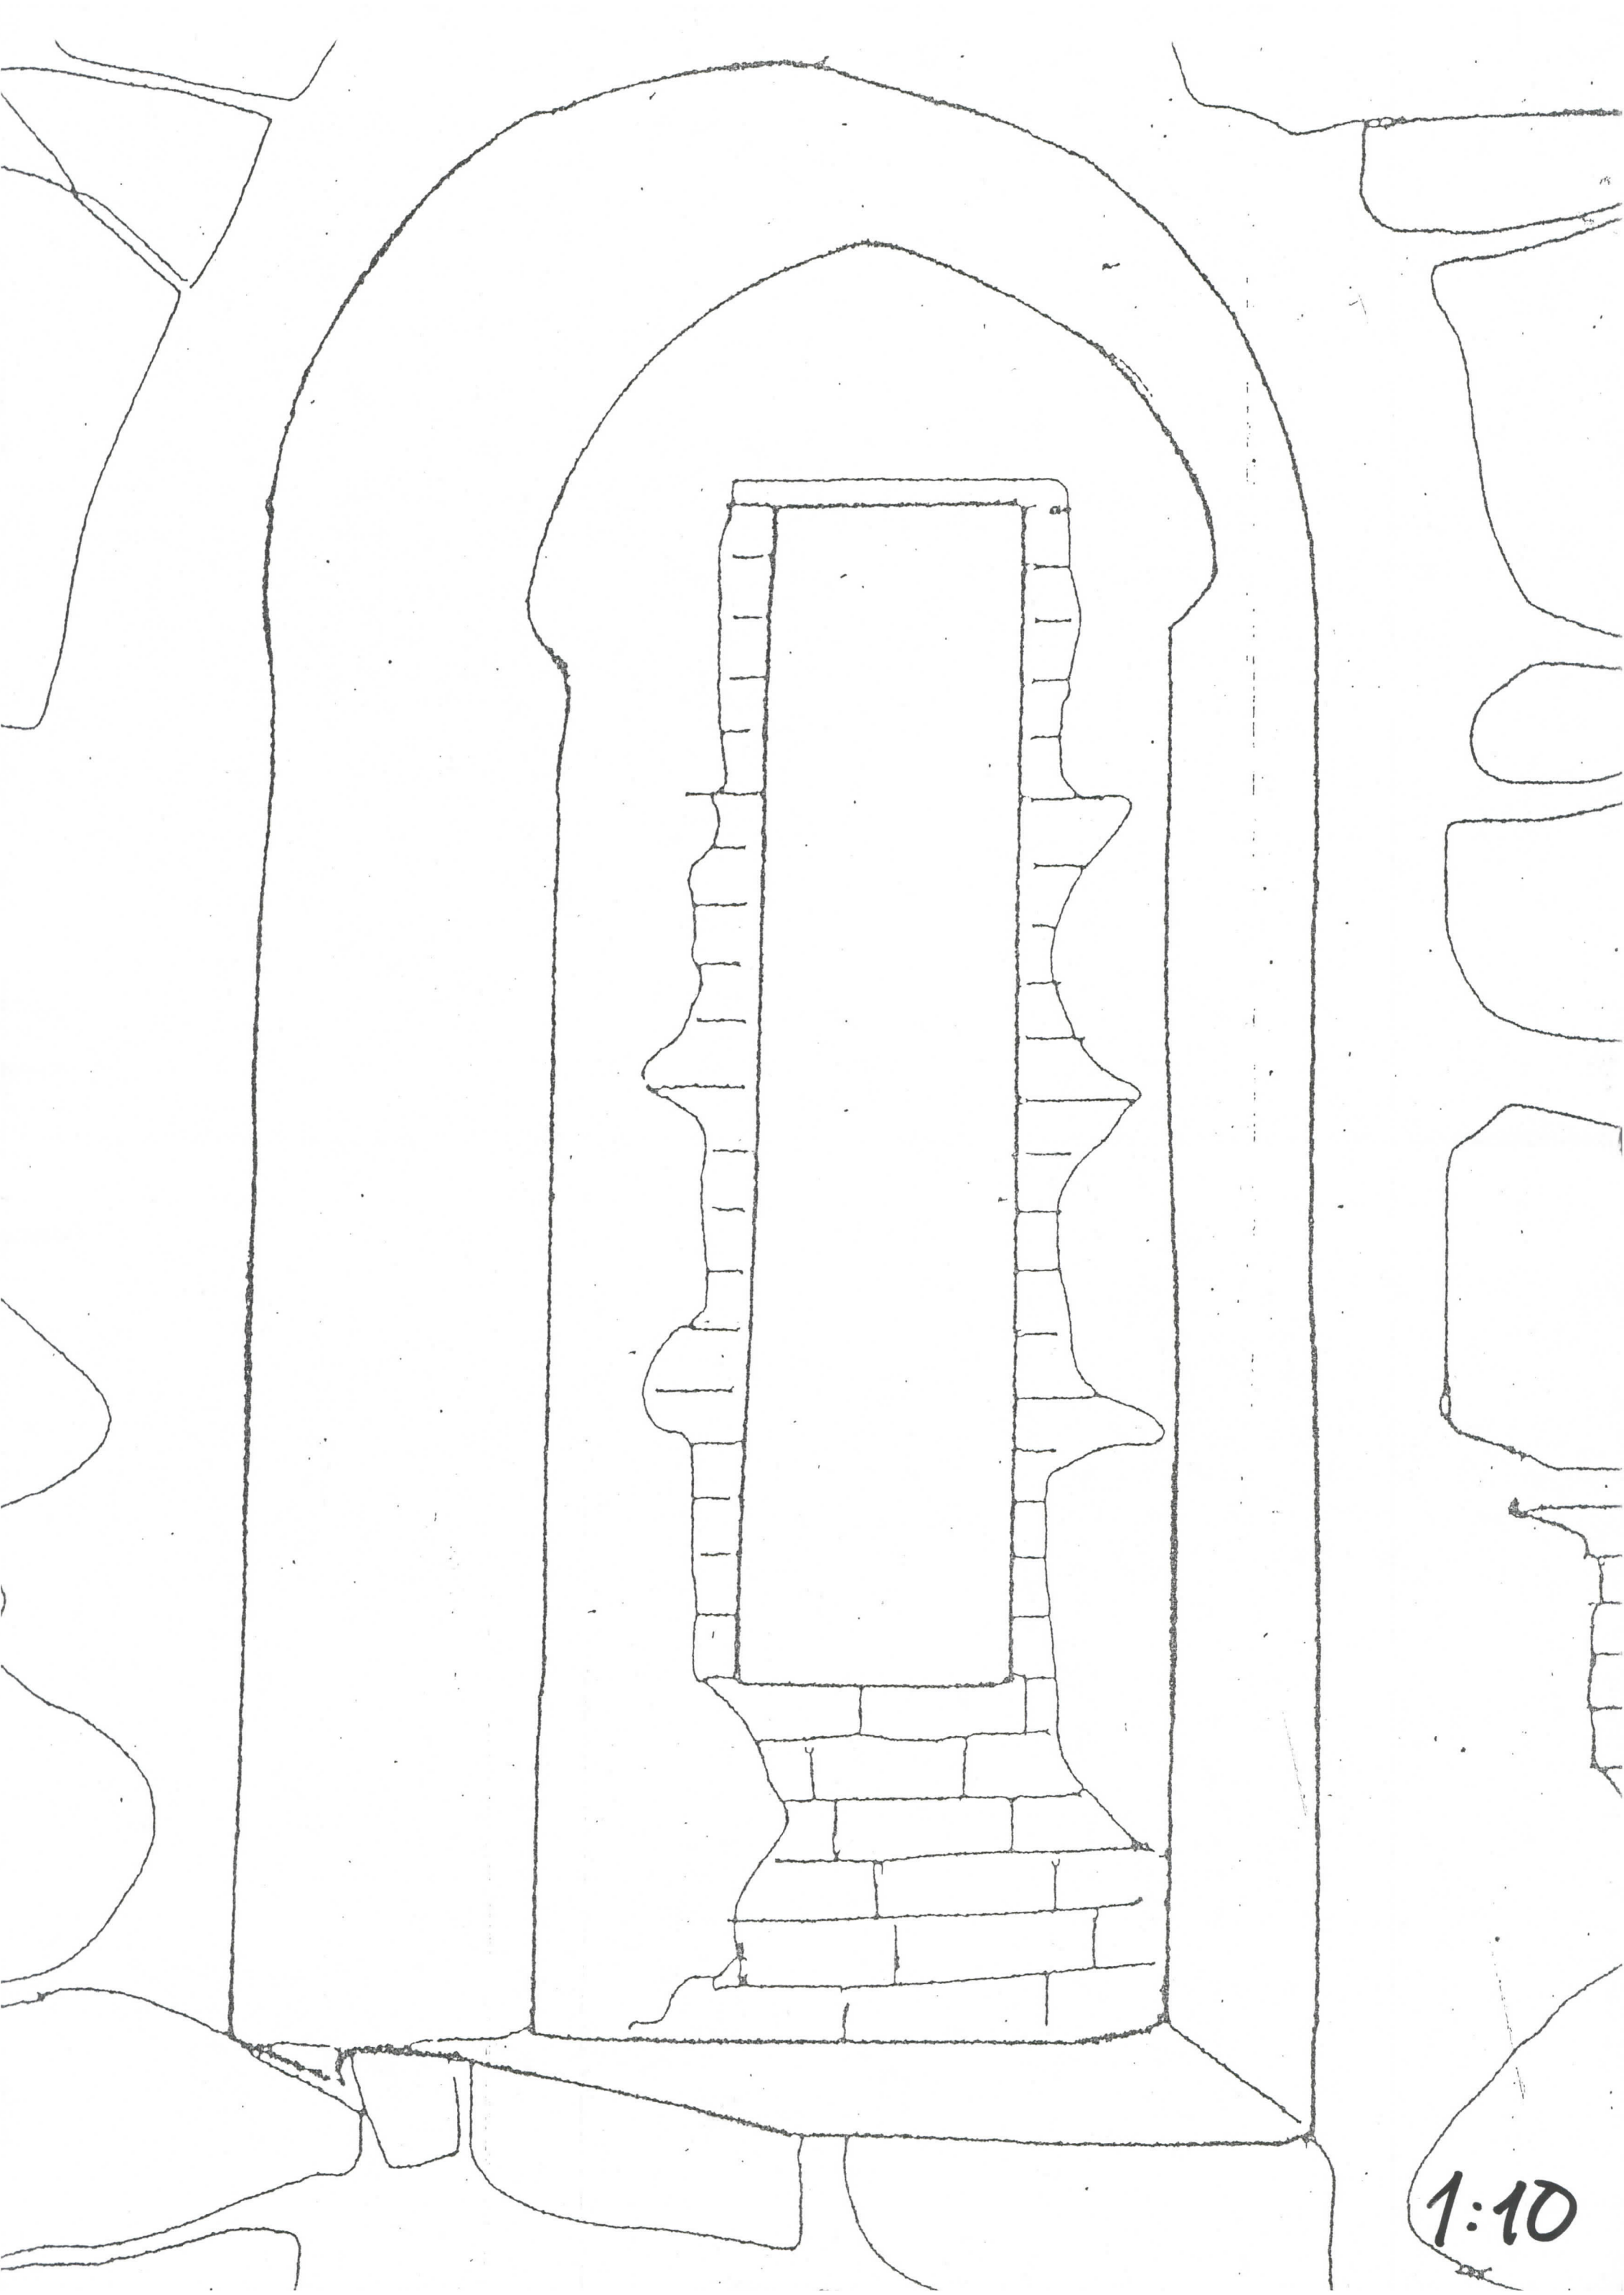

1:10